


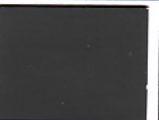
FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 12, 62010060062001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 13.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			19.gs.3.cet.	19.gs.beigas			
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc sānu fasādes 1.st. līmeni. 2.st. un zeminis pret ielu izbūvēts 19.gs.b. Bijis neapmests kieģeļu mūris.
			1.ks 3500N	2.ks 0505Y50R	5.ks 0907G20Y	6.ks 0907G20Y	
piebūves fasāde							Ks konstatēti uz 20.gs.2.puses piebūves.
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapj. fasādes toni.	Skatīt pamatapj. fasādes toni.	Dek. elem. nav pār- krāsoti.	Starpdzega, pilastra kapitēlis ielas fasādē. Dek. elem. izveidoti 19.gs.b. pārbūvē.
				1.ks 0505Y50R	3.ks 0907G20Y		
cokols							Sākotnēji plāns ks klāts uz akmens mūra. Vēlākie atbilstošie cokola krāsojumi nav konstatēti. 20.gs.60.gados apmests ar faktūrētu cementa apmetumu.
			1.ks 6000N				
durvis							Ēkā nav vēsturisko durvju.
logi							Ēkā nav vēsturisko logu.
slēgi							
							20.gs.60.gados veikts kapitālais remonts, fasādes pārbūvētas, izmainot ēkas vizuālo tēlu.
piezīmes				3.ks tumši pelēka ar gaišāk pelēkām detālām. 4.ks pelēka, uz detālām nav konstatēts.			Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Bazniicas_12_62010060062001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Bazniicas_12_62010060062001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Priekšplānā 20.gs.2.puses piebūve.



Bazniicas_12_62010060062001_fragments1
Ielas fasādes fragments ar 19.gs.beigu dekoratīvo apdari. Fasādes plaknes apmetums uzlikts 20.gs.2.pusē. Logam zudušas 19.gs.b. apmales un sandriks.



Bazniicas_12_62010060062001_fragments2
Ielas fasādes fragments ar 19.gs.beigu dekoratīvo apdari. Fasādes plaknes apmetums uzlikts 20.gs.2.pusē. Logiem zudušas 19.gs.beigu apmales un sandriki.

datē-jums	celtniecība	19.gs.v.-1870to g.sāk.
	pārbūves	19.gs.b.(ielas fasādes apdare; 2.stāvs ?); 20.gs.2.p.(piebūve)
stāvu skaits		2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris; koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	mūris-1.st.galv.fasāde, piebūve; koks - ielas korp. 2.st.
	zelmiņi	mūra; koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA, apakšā SA
	sienas	JA, apakšā SA; J dēji (piebūves 2.st.)
	zelmiņi	JA; J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	visi neatbilstoši (2 PL)
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3K (3J virslogi)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2BN
	aprikojums	-
skursteji	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3JM (2 apakša no silikātķieģeļiem)
	aprikojums	-
dekors	sākotnējs	MA dzega, starpdzega, lizēnas; A zelmiņa dekors
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis; dēļu dzega; K un M palodzes
detāļas		1MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		parks

adrese
Baznīcas 12

kadastrs	62010060062001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā.

zudumi
ielas fasādē oriģinālais ailojums ar skatlogiem un veikala durvīm; 2.st.un zelminī logiem palodzes, apmales un sandriki; 1.st.stūros rusti; ielas fas.2.stāvā un zelminī 20.gs.2.p.apmesta oriģinālā ķieģeļu apdare

autentiskuma pakāpe	36%
Apjoms - 70 %; jumta forma - 50 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 40%; dekors un detaļas -20%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot ielas fasādes zudumus; apmest skursteņus

primārās ricības
-

piezīmes
ielas fasādē VA bijis tikai 1.stāvā, augstāk sienas plaknē bijis eksponēts ķieģeļu mūris