



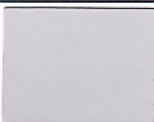
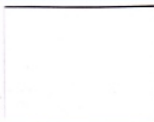
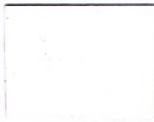



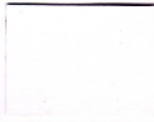

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IEĻA 18, 62010060065001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 13.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			19.gs.3.cet.			20.gs. 30.gadi.	
pamatapjoma fasāde			Sākotnējais ks nav saglabājies.	Atbilstošs ks nav saglabājies.			Pagalma fasādēm jauns apmetums. Ielas fasādē 20.gs.sāk. apmetums.
					1.ks 1020Y50R	3.ks 2040Y20R	
piebūves fasāde					Nav saglabājies atbilstošais piebūves fasādes ks.	Nav saglabājies atbilstošais piebūves fasādes ks.	
			1.ks 2002R50B	2.ks Kaļķu balts			
dekoratīvie elementi			Sākotnējais ks nav saglabājies.	Atbilstošs ks nav saglabājies.			Kontrolzondāžas veiktas starpdzegai, logu apmalēm un palodzēm.
					1.ks Kaļķu balts	3.ks Kaļķu balts	
cokols				Atbilstošais cokola ks nav konstatēts.		Krāsots tumšāks cokols. Atbilstošais ks nav saglabājies.	
			Piebūves apj. 1.ks 8000N		Pamatapj. 1.ks 7500N		
durvis							Ēkā vēsturiskās durvis nav apsektas.
logi							Sākotnējo logu ks skatīts atikas daļas logu aplodām.
			1.ks 4050Y30R		2.ks Balts	3.ks 3040Y40R	
slēgi							
piezīmes		Jau 1839.g. kartē mūra apjoms. Liecības par tā fasāžu kr. nav saglabājušās.		Domājams, logi šajā periodā nav pārkrāsoti.	20.gs.sākumā ielas fasādēm kaļķu javas apmetums, cokolam kaļķu javas pārziedums. 20.gs.20.gados ielas fasādei jauns apmetums. 2.ks fasāde krāsota gaiši pelēkā tōni ar baltām detaļām.	Virš 3.ks krāsota kamuflāža.	Krāsojuma zondāžas veiktas visā ēkas augstumā. Piezīmes attiecas uz apsektoto daļu.



Baznīcas_18_62010060065001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Baznīcas_18_62010060065001_fasade2
Ēkas ziemeļaustrumu fasāde.



Baznīcas_18_62010060065001_fasade3

Skats uz ēku no ziemeļiem. Labajā pusē esošā piebūve sākotnēja (19.gs.3.cet.). Jumta izbūve - 20.gs.2.puse.



Baznīcas_18_62010060065001_fasade4
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) piebūves
ziemeļrietumu fasāde.



Baznīcas_18_62010060065001_fasade5
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) piebūves dienvidrietumu fasāde. Jumta izbūves – 20.gs.2.puse.



Baznīcas_18_62010060065001_fasade6
20.gs.20.gados celtās un 20.gs.2.pusē
pārbūvētās piebūves.



Bazniicas_18_62010060065001_fragments1
Galvenās fasādes fragments ar sākotnējo (19.gs.3.cet.) dekoratīvo apdari. Atkā un zelminī sākotnējie logi.



Bazniicas_18_62010060065001_durvis1
20.gs.20.gadu durvis ar oriģinālo aprīkojumu.

datējums	celtniecība	19.gs.3.cet. (līdz 1870to g.sāk.)
	pārbūves	20.gs.20tie g. (piebūve); 20.gs.2.p.(kapitālais remonts)
stāvu skaits		2; pagalma pusē piebūves daļā 3
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; koks - 3.st.piebūve
	zelmiņi	Ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju , vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V un J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA, nedaudz SA
	sienas	SA (S piebūvē), VA ielas fasādes 2.stāvā; pārējais pamatā JA
	zelmiņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	8 (atīkas stāvā, frontona zelmiņi)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	visi pārējie KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1K
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2
	pēc 20.gs.v.	7KN (2J virslogi)
	aprīkojums	1V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1(B +ķieģeļu)N; 1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2M; 3MA
	pēc 20.gs.v.	1M ar MET galu; 2MN
dekors	sākotnējs	MA dzegas, starpdzegas, frontoni; A apmales; MA palodzes
	vēsturisks	K griezti aizsegdēji
	pēc 20.gs.v.	M palodzes
detaljas		-
apkārtnes elementi		parks

adrese
Baznīcas 18

kadastrs	62010060065001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Atrodas ielas frontālajā apbūvē, labi iekļaujas vēsturiskajā ainavā. Novietojums ielas līkumā, vizuāli noslēdzot skata perspektīvi

zudumi
piebūve pagalmā; ielas fasādē 1.st.logiem apmales, palodzes

autentiskuma pakāpe	51%
Apjoms - 75 %; jumta forma - 75 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 50%; dekors un detaļas -50%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
galv.fasādē nomainīt atbilstošās durvis; atjaunot 1.st.logu apmales

primārās ricības
labot notekas

piezīmes
mainīts ielas fasādes 1.stāva ailojums, bijuši skatlogi; sekundāri izlauztas logailas ēkas pretugunsmūri; iespējams, saglabājušās 19.gs.1.cet. mūra daļas; pagalma puses gals pret domi stipri pārbūvēts 20.gs.2.p.;