



Kalna_3_62010220033001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna_3_62010220033001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kalna_3_62010220033001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Piebūve – 20.gs.2.puse.



Kalna_3_62010220033001_durvis1
Sākotnējo (19.gs.3.cet.) durvju
komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Kalna_3_62010220033001_durvis2
19.gs.3.cet. atslēgas cauruma
nosegvairodziņš. Rokturis – 20.gs.2.puse.



Kalna_3_62010220033001_durvis3
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.



Kalna_3_62010220033001_logs1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs un slēģis ar oriģinālo aprīkojumu un apmales.



Kalna_3_62010220033001_logs2
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) loga un slēģa aprīkojums.




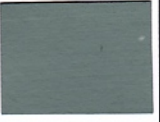
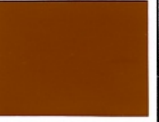





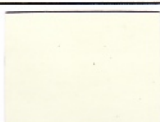
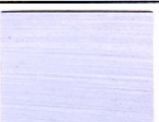
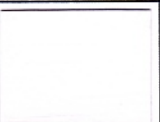
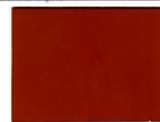

Kalna_3_62010220033001_logs3
Domājams, sākotnējais (19.gs.3.cet.) loga un slēga aprīkojums.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 09.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas. Tie konstatēti uz koka apšuvuma dēļiem.
			1.ks 4030Y50R	2.ks 4005B20G	3.ks 4040Y20R	4.ks 1030Y50R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi					Skatīt pamatapjoma fasādes toni		Ks konstatēti uz dēļu dzegas un kokā griezta aišegājēja.
			1.ks 0505B80G	2.ks Balts	3.ks 4040Y20R	4.ks 0515Y40R	
cokols				Atbilstošs cokola krāsojums nav konstat.	Atbilstošs cokola krāsojums nav konstat.		Cokola krāsojums skatīts ielas un gala fasādēs.
			1.ks ielas fas. 5000N			1.ks gala fas. 4030Y70R	
durvis							Sākotnējais vai atbilstoši vēsturiski krāsojuma slāņi nav konstatēti.
logi				Skatīt dekoratīvo elementu toni.			Ks konstatēti ielas fasādē uz loga vētnes. Loga apmales krāsojums nav saglabājies.
			1.ks 1005G80Y	2.ks Balts	3.ks 0520R70B	4.ks Balts	
slēgi				Skatīt dekoratīvo elementu toni.		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	
			1.ks 4050Y30R	2.ks Balts	3.ks 5000N	4.ks 1030Y50R	
piezīmes						Gala fasādei jauns cokola apmetums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1839. - 1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.2.p.(piebūve pagalmā)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		guļbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	Koks
	zeldmiņi	Koks
jumts	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi (apakšā skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	SA un VA, labots, daļēji zudis
	sienas	S dēji ielas fas.; VA
	zeldmiņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	8, 4 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6 K, 3 KN
	aprīkojums	12 S
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1 S; viru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	1 (S virslogs); 1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	2 S
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 granīta
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	2 M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 MN
dekors	sākotnējs	Dēļu dzegas; kokā griezts aizsegdēlis; K logu un durvju apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		VMET zvana mehānisma fragments; VMET jumtiņš (fragmentāri); MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 3

kadastrs	62010220033001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtējo vidi. Arhitektoniski un telpiski iekļaujas ielas frontes apbūvē, vizuāli neuzkrītoša

zudumi
slēgi; 2 piebūves; MET jumtiņš virs durvīm galv.fas.

autentiskuma pakāpe	78%
apjoms - 80 %; jumta forma -80 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas - 90%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu, durvju nomaiņa; apmetuma labošana; J skursteņa apmešana vai pārmūrēšana; slēgu un jumtiņa virs durvīm atjaunošana.

primārās ricības
pamatu un sienu deformāciju novēršana; apmetuma labošana; jumta seguma remonts (?)

piezīmes
Iespējams, saglabātas saimniecības ēkas (1813. - 1839.g.) konstrukcijas. Varbūt apakšā vēl dēļu jumts ?; Durvju komplekts – vietējas nozīmes Mākslas piemineklis (19.gs.2.p.).