



Kalna_6_62010220093001_fasade1

Skats uz ēku austrumiem. Mansarda jumts pārveidots 19.gs.b. vai 20.gs.sāk. (līdz 1910.g.).



Kalna_6_62010220093001_fasade2

Skats uz ēku no dienvidiem.



Kalna_6_62010220093001_fasade3

Skats uz ēku no rietumiem. Mansarda jumts pārveidots 19.gs.b. vai 20.gs.sāk. (līdz 1910.g.).



Kalna_6_62010220093001_fragment1

Sākotnējās (1804.g.) koka dzegas.


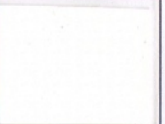


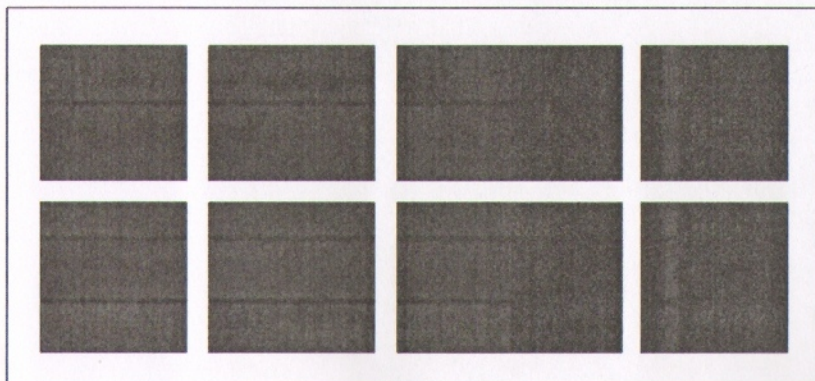



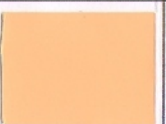
FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 6, 62010220093001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 10.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes	Aklā loga shematiska fiksācija
		1804.g.	1839.–70.g.			~1929.g.		
pamatapjoma fasāde						Atbilstošs sienas krāsojums nav konstatēts. 1929.g.fotoatt. redzama par cokolu tumš. plakne.	Ks skaits dots pēc ielas un gala fasādes situācijas.	
	1.kš Kaļķu balts	2.kš Kaļķu balts	3.kš 0510R40B	4.kš 2010R70B				
piebūves fasāde								
dekoratīvie elementi					20.gs.sākuma (1910.–1929.g) fotoatt. redz. par sienas plakni gaišāka dzega.		Dzega no kāpnēm nav aizsniedzama.	
cokols							Ks konstatēti ielas fasādē.	 1030Y30R
	Krāsojums nav konstat.	Krāsojums nav konstat.	Krāsojums nav konstat.	1.kš 4000N	2.kš 3020Y80R			
durvis							Vēsturiskas durvis nav saglabājušās.	
logi							Krāsojums konstatēts cokolstāva "aklajam" logam. Skat. krāsojuma shematisko fiksāciju. Logs redzams 1929.g. fotoattēlā.	
						1.kš 1030Y30R		
slēģi								
piezīmes						Plaši apmetuma labojumi ielaš un gala fasādē.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.	

datējums	celtniecība	1797. - 1813.g. (1804.g.)
	pārbūves	19.gs.b. vai 20.gs.sāk. (jumta pārbūve)
stāvu skaits		1,5; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	akmens (stūros); ķieģeļi
	zeldmiņi	mūris; mezonīns mūris
jumts	forma	mansards ar pusnošļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V un J māla dakstiņi, nedaudz J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	VA, stipri labots
	sienas	VA, stipri labots; SA fragmentāri
	zeldmiņi	V vai SA, labots
	mezonīni	V vai SA, labots
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 K; 33 KN; 11 K pakešu
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN (J virslogs); 1 K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M (bijis apmests); 1 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	K dzegas labotas, varbūt arī MA starpdzegas.
	vēsturisks	K griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	MA starpdzega
detaljas		mezonīnā āķi marķīzēm
apkārtnes elementi		bij. bruģis pagalmā (pašreiz asfalts)

adrese
Kalna 6

kadastrs	62010220093001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
apmierinoši iekļaujas ielas frontes apbūvē; arhitektoniski un telpiski nepiemērotas kāpnes un tehniskās būves ēkas galā

zudumi
slēgi; aizmūrēti pagraba logi; 2 kāpnes ar MET margām; 2 durvju ailas galv. fas.; 1.st. piebūve ar atiku fasādes galā pret Nr.8; 1839.-1870to g.sāk. un 1906.g.piebūve.

autentiskuma pakāpe	44%
apjoms - 70 %; jumta forma - 50 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 30 %; dekors un detaļas - 70%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jārisina jaut. par esošo tehnisko būvju pārvietošanu un gala fas. arhitektonisku sakārtošanu, monumentālo kāpņu likvidēšanu; nepieciešami stilistiski atbilstoši logi un durvis; jālikvidē mezonīna

primārās ricības
jāremontē notekas; apmetuma remonts

piezīmes
ēka apsekota bez piebūvēm; galv. un pag. fasādēs pārbūvēts jumts, izveidojot logus (domājams, 19.gs.b vai 20.gs. s. - līdz 1910.g.); ēka būvēta kā Vācu biedrības nams.