

datē-jums	celtniecība	1813.-1829.g.
	pārbūves	19.gs.3.cet. (piebūve pagalmā); 19.gs.4.cet. (apšuj ar dēļiem); 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu (sākotnēji neapšūta)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	koks
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; piebūve divslīpju
	vēst. izbūves	1
	jaunas izbūves	4
	materiāls	V māla dakstiņi; šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	V apmetums labots
	sienas	V dēļi nedaudz; J dēļi
	zemiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	27K; 8KN
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 aploda ar virslogu
	pēc 20.gs.v.	1K(J virslogs); 2KN (1J,1V virslogs)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 - daļēji saglab.akmens pakāpiens
	pēc 20.gs.v.	2BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6M
	pēc 20.gs.v.	1METN
dekors	sākotnējs	Viena dēļa dzega
	vēsturisks	D dzega; K pilastrī; K griezti vējdēļi; K griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	logu apmales; durvju apmales
detāļas		1 MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		blakus parks

adrese	
Policijas 6	
kadastrs	62010060025001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	23.04.09
arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4
novērtējums pilsētvidē	
Organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē, veidojot ielas frontes apbūvi	
zudumi	
3 pagraba logi; 2 verandas - piebūves galā aizbūvēta, pagalma pusē demontēta	
autentiskuma pakāpe	58%
apjoms - 90 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas - 50 %	
rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
zem logiem esošā vertikālā dēļu apšuvuma nomaiņa pret horizontālu; skursteņu profilējuma atjaunošana; neatbilstošo logu nomaiņa; neatbilstošo jumta izbūvju likvidēšana;	
primārās rīcības	
-	
piezīmes	
lai arī praktiski visai ēkai 20.gs.2.p. nomainīts apšuvums, horizontālie dēļi atbilst stilam; pēc kara bijis kapitālais remonts	



Policijas_6_62010060025001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Policijas_6_62010060025001_fasade3
Skats uz ēku no rietumiem. Priekšplānā 19.gs.3.cet. piebūve, kas 20.gs.2.pusē pārbūvēta.



Policijas_6_62010060025001_fasade4

Skats uz ēkas piebūvi no dienvidrietumiem. 20.gs.2.pusē aizbūvēta veranda, kas atradās piebūves galā.



Policijas_6_62010060025001_fasade5

Ielas korpusa rietumu fasāde.



Policijas_6_62010060025001_detala
Galvenās fasādes fragments ar
19.gs.4.cet. apdari. Vertikālie un
labajā pusē esošie horizontālie
dēļi datējami ar 20.gs.2.pusi.

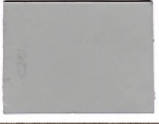
FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

POLICIJAS IELA 6, 62010060025001

adrese

RUTA TAURENA/IEVA JEKŠEVICA 23.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1813. – 1829.g.					
pamatapjoma fasāde		Sākotnēji neapšūta.	Sākotnēji neapšūta.				Ks konstatēti uz ielas fasādes koka apšuvuma.
				1.ks 5030Y70R	2.ks 2002R50B	3.ks 4040Y30R	
piebūves fasāde			Sākotnēji neapšūta.	Sākotnēji neapšūta.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz koka apšuvuma.
					1.ks 2002R50B	2.ks 4040Y30R	
dekoratīvie elementi						Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes koka pilastriem un dzegas dēļa.
				1.ks 3000N	2.ks Balts	3.ks 4040Y30R	
cokols							Sākotnējie un vēst. ks nav konstatēti.
durvis							Ks uz vēsturiskā virsloga pamatapjoma fasādē nav konstatēti. Durvju vērtnes 20.gs.v.
logi							Logi 20.gs.vidus.
slēgi							
piezīmes		Koka pamatapjomu nav iespējams apsekot.	19.gs.3.cet. piebūve pagalmā. Tās sāk. koka pamatapjomu nav iespējams apsekot.				Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.