

datē-jums	celtniecība	1813. - 1829.g.
	pārbūves	19.gs.3.cet. (pārbūvē jumtu, mezonīns); 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1,5; pagrabs
konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi; koks (jumta izbūve)
	zelmiņi	Ķieģeļi; ķieģeļi (mezonīns)
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 V mezonīns
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V dakstiņi; J dakstiņi; J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zelmiņi	VA, JA
	mezonīni	JA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 (19.gs.3.cet.); vairākas aplodas
	pēc 20.gs.v.	14KN; 14K (2 paketes)
	aprikojums	1V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	3 viras ; 1 atspere
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (19.gs.b., V virslogs)
	pēc 20.gs.v.	1KN (J virslogs); 1KN
	aprikojums	1 V viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	3 granīta
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2MA; 2MA ar MET galu
	pēc 20.gs.v.	2MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	MA dzegas, starpdzegas, palodzes; kokā griezts aizsegdēlis
	pēc 20.gs.v.	M dzega
detalās		1V MET reste
apkārtnes elementi		Pagalmā bijis bruģis

adrese
Policijas 8

kadastrs	62010060070001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
Organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē, veidojot ielas frontes apbūvi

zudumi
Mezonīns pagalma fasādē; veranda pagalmā (1879.g – 1913.g.) un durvis; slēgi galvenajā fasādē; piebūve gala fasādē pret Policijas 6; 1V jumta loga izbūve "Šveices stilā"; aizmūrēti pagraba logi; blīva dēļu sēta ar vārtiem starp Policijas 8 un saimniec.ēku (tag. Policijas 6)

autentiskuma pakāpe	64%
apjoms – 80 %; jumta forma - 70 %; būvgaldniecība - 50 %; apdare - 30 %; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Nomainīt neatbilstošos logus un durvis; likvidēt vai pārbūvēt jumta izbūvi pagalmā

primārās rīcības
sakārtot notekas

piezīmes
fasāžu remonts – 21.gs.sāk.



Policijas_8_62010060070001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Policijas_8_62010060070001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Priekšplānā redzama 19.gs.3.cet. Piebūve ēkas galā.



Policijas_8_62010060070001_fasade3

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Priekšplānā redzama 19.gs.3.cet. piebūve ēkas galā.



Policijas_8_62010060070001_fasade4

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Zudusi vēsturiska veranda un mezonīns, tā vietā 20.gs.2.pusē izveidota jumta izbūve.



Policijas_8_62010060070001_fragments1
 Dienvidu fasādes fragments ar 19.gs.3.cet. mūra dzegām un aplodu ar metāla restēm.



Policijas_8_62010060070001_dzega1
 19.gs.3.cet. mūra dzega un vēsturisks kokā griezts aizsegdēlis.



Policijas_8_62010060070001_durvis1
Durvis ar virslogu (19.gs.b.). Virslogam
sekundārs spraislis.



Policijas_8_62010060070001_logs1
19.gs.3.cet. logs un mūra palodze.
Apakšējās vērtnes sekundāras.



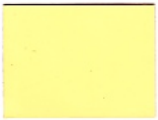

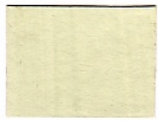
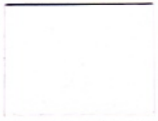
Policijas_8_62010060070001_logs2
19.gs.3.cet. loga aprikojums.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/IEVA PORIETE 28.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1813.– 1829.g.	Līdz 1870.g.				
pamatapjoma fasāde							Pamatapjoma fasādē kontrolzondāžas nav veiktas, jo 21.gs.sāk. veikts fasāžu remonts.
piebūves fasāde							Ks konstatēti piebūves gala fasādē jaunā apmetuma zudumu vietās.
			1.ks 0520Y20R	2.ks 1020Y60R	3.ks 1020R70B		
dekoratīvie elementi							Dekoratīvie elementi pamatapjoma fasādē nav apsekoti, jo 21.gs.sāk. veikts fasāžu remonts.
cokols			Krāsojums nav saglabājies.				Ks konstatēti uz piebūves gala fasādes jaunā apmetuma zudumu vietās.
				1.ks 3030Y60R	2.ks 2502Y		
durvis							Uz pamatapjoma ielas fasādes 19.gs.beigu durvju aplodām un vērtņēm konstatēti tikai 20.gs.2.p. krāsojumi.
logi							Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes vēst. logu aplodām.
			1.ks 1505Y	2.ks 4040Y20R	3.ks Balts		
slēgi							Sākotnējie slēgi zuduši.
piezīmes							
		Sākotnējo pamatapjomu nav iespējams apsekot.	Šajā laikā izveidota pašreizējā fasāžu apdare.			Domājams, šajā periodā ēkā nav pārkrāsota.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.